



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3005/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 32005 (42005N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA25
Adres: KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 25a, Powiat m. Koszalin, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOSZALIN, SZCZECIŃSKA 25a.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32005 (42005N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA25 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Żebrowski Mateusz
W pomiarach uczestniczył
Radomski Sebastian

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|------------------------|--|--|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylecia [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 3600 | AQQQ NSN | 1 | 80 | 0-12** | 27.7 | 22131 |
| 2 | 900/1800/2100 | ATR4518R13v06 Huawei | 1 | 80 | -3-9**/-1-11**/-1-11** | 27.7 | 16446 |
| 3 | 800/2600 | ATR4518R13 Huawei | 1 | 80 | 1-13**/-2-10** | 27.7 | 11767 |
| 4 | 3600 | AQQQ NSN | 1 | 200 | 0-12** | 27.7 | 22131 |
| 5 | 900/1800/2100 | ATR4518R13v06 Huawei | 1 | 200 | -3-9**/-4-8**/-4-8** | 27.7 | 16446 |
| 6 | 800/2600 | ATR4518R13 Huawei | 1 | 200 | 0-12**/-4-8** | 27.7 | 11767 |
| 7 | 3600 | AQQQ NSN | 1 | 320 | 0-12** | 27.7 | 22131 |
| 8 | 900/1800/2100 | ATR4518R13v06 Huawei | 1 | 320 | -3-9**/0-12**/0-12** | 27.7 | 16446 |
| 9 | 800/2600 | ATR4518R13 Huawei | 1 | 320 | 2-14**/-1-11** | 27.7 | 11767 |

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Linia radiowa | | | Antena | | | |
| | Typ/ Producent | Częstotliwość pracy [GHz] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Typ/ producent | Średnica anteny [m] | Azymut [°] | Wysokość zainstalowania n.p.t [m] |
| 1. | NEC iPasolink 100E 38GHz B2 Harris Stratex | 38 | 15 | VHLP1-38 Andrew | 0.3 | 243 | 6 |

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm-dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Temperatura [°C] | | Wilgotność względna [%] | |
| | | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
| 2024-02-16 | 10:40-12:20 | 13.5 | 15.7 | 55.7 | 52.3 |

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| MW-01 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN1956 | SW-01 | Wavecontrol | Sonda WPF60 | 22WP230196 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWIMP/W/173/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
| Oznaczenie: | TH-07 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| D-04 | Leica | Dalmierz Leica Disto X310 | 843810404 | 1146.1-M11-4180-396/15 | 8 kwietnia 2015 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

| Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów | Producent | Model |
|---|-----------|---------|
| | UBlox | MAX-M8Q |

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5} | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|--|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.07 | 54°11'7.4" 16°9'40.3" |
| 2 | DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'40.0" |
| 3 | DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.1" 16°9'40.0" |
| 4 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.7" 16°9'38.5" |
| 5 | DPP - w uchylonym oknie Hotelu, piętro 1, ul. Szczecińska 25 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'40.0" |
| 6 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Szczecińska 23 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.07 | 54°11'8.5" 16°9'40.7" |
| 7 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, ul. Szczecińska 23a | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 54°11'7.4" 16°9'41.4" |
| 8 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 25b | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'37.4" |
| 9 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 25c | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.0" 16°9'36.4" |
| 10 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'2.8" 16°9'44.3" |
| 11 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Magazynu, na parterze, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'3.1" 16°9'43.9" |
| 12 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Strzelnicy, na parterze, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'41.4" |
| 13 | GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.1" 16°9'39.6" |
| 14 | GKP w odległości 41m od anteny | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'39.2" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-----|------|--------------------------|
| | sektorowej az. 200° | | | | | |
| 15 | GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'4.9" 16°9'38.5" |
| 16 | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'40.7" |
| 17 | GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'42.5" |
| 18 | GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 80° | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 0.09 | 54°11'8.2" 16°9'45.0" |
| 19 | GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'39.6" |
| 20 | GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.07 | 54°11'8.5" 16°9'38.5" |
| 21 | GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.07 | 54°11'9.6" 16°9'37.1" |
| 22 | PKP na az. 165° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.0" 16°9'40.7" |
| 23 | PKP na az. 180° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.0" 16°9'40.0" |
| 24 | PKP na az. 190° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'5.3" 16°9'39.2" |
| 25 | PKP na az. 206° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'5.3" 16°9'38.5" |
| 26 | PKP na az. 220° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'38.9" |
| 27 | PKP na az. 234° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.7" 16°9'38.5" |
| 28 | PKP na az. 285° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'37.8" |
| 29 | PKP na az. 300° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'37.8" |
| 30 | PKP na az. 313° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.07 | 54°11'8.5" 16°9'38.2" |
| 31 | PKP na az. 331° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.07 | 54°11'8.9" 16°9'38.9" |
| 32 | PKP na az. 340° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.9" 16°9'39.2" |
| 33 | PKP na az. 355° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.9" 16°9'39.6" |
| 34 | PKP na az. 45° w odległości 21m od | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'41.0" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|---|---------|-------|-----|------|---------------------------|
| | anteny sektorowej az. 80° | | | | | |
| 35 | PKP na az. 60° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'42.5" |
| 36 | PKP na az. 73° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'42.5" |
| 37 | PKP na az. 92° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'42.8" |
| 38 | PKP na az. 100° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'42.8" |
| 39 | PKP na az. 116° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'7.1" 16°9'42.1" |
| 40 | DPP - Namiot - magazyn | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'6.7" 16°9'39.6" |
| 41 | GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 243° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'2.4" 16°9'42.8" |
| - | GKP w odległości 226m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'0.6" 16°9'35.6" |
| - | GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.08 | 54°11'12.5" 16°9'33.1" |
| 44 | GKP w odległości 147m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'48.2" |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹ | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|---|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 54°11'7.4" 16°9'40.3" |
| 2 | DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'40.0" |
| 3 | DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.1" 16°9'40.0" |
| 4 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.7" 16°9'38.5" |
| 5 | DPP - w uchylonym oknie Hotelu, piętro 1, ul. Szczecińska 25 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'40.0" |
| 6 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2, ul. Szczecińska 23 | 2.0 | 0.003 | 0.006 | 0.08 | 54°11'8.5" 16°9'40.7" |
| 7 | DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1, ul. Szczecińska 23a | 2.0 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | 54°11'7.4" 16°9'41.4" |
| 8 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'37.4" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|--|---------|---------|-------|------|--------------------------|
| | sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 25b | | | | | |
| 9 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 25c | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.0" 16°9'36.4" |
| 10 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'2.8" 16°9'44.3" |
| 11 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Magazynu, na parterze, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'3.1" 16°9'43.9" |
| 12 | DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Strzelnicy, na parterze, ul. Szczecińska 25a | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'41.4" |
| 13 | GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.1" 16°9'39.6" |
| 14 | GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'39.2" |
| 15 | GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'4.9" 16°9'38.5" |
| 16 | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'40.7" |
| 17 | GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'42.5" |
| 18 | GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 80° | 2.0 | 0.004 | 0.006 | 0.09 | 54°11'8.2" 16°9'45.0" |
| 19 | GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'39.6" |
| 20 | GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 0.003 | 0.006 | 0.08 | 54°11'8.5" 16°9'38.5" |
| 21 | GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 0.003 | 0.006 | 0.08 | 54°11'9.6" 16°9'37.1" |
| 22 | PKP na az. 165° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.0" 16°9'40.7" |
| 23 | PKP na az. 180° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.0" 16°9'40.0" |
| 24 | PKP na az. 190° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'5.3" 16°9'39.2" |
| 25 | PKP na az. 206° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'5.3" 16°9'38.5" |
| 26 | PKP na az. 220° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.4" 16°9'38.9" |
| 27 | PKP na az. 234° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.7" 16°9'38.5" |
| 28 | PKP na az. 285° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.8" 16°9'37.8" |
| 29 | PKP na az. 300° w odległości 43m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'37.8" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|--|---------|---------|-------|------|---------------------------|
| | anteny sektorowej az. 320° | | | | | |
| 30 | PKP na az. 313° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 54°11'8.5" 16°9'38.2" |
| 31 | PKP na az. 331° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 54°11'8.9" 16°9'38.9" |
| 32 | PKP na az. 340° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.9" 16°9'39.2" |
| 33 | PKP na az. 355° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 320° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.9" 16°9'39.6" |
| 34 | PKP na az. 45° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'41.0" |
| 35 | PKP na az. 60° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'42.5" |
| 36 | PKP na az. 73° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'42.5" |
| 37 | PKP na az. 92° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'42.8" |
| 38 | PKP na az. 100° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.4" 16°9'42.8" |
| 39 | PKP na az. 116° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'7.1" 16°9'42.1" |
| 40 | DPP - Namiot - magazyn | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'6.7" 16°9'39.6" |
| 41 | GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 243° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'2.4" 16°9'42.8" |
| - | GKP w odległości 226m od anteny sektorowej az. 200° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'0.6" 16°9'35.6" |
| - | GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 320° | 2.0 | 0.004 | 0.006 | 0.08 | 54°11'12.5" 16°9'33.1" |
| 44 | GKP w odległości 147m od anteny sektorowej az. 80° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 54°11'8.2" 16°9'48.2" |

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32005 (42005N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA25, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

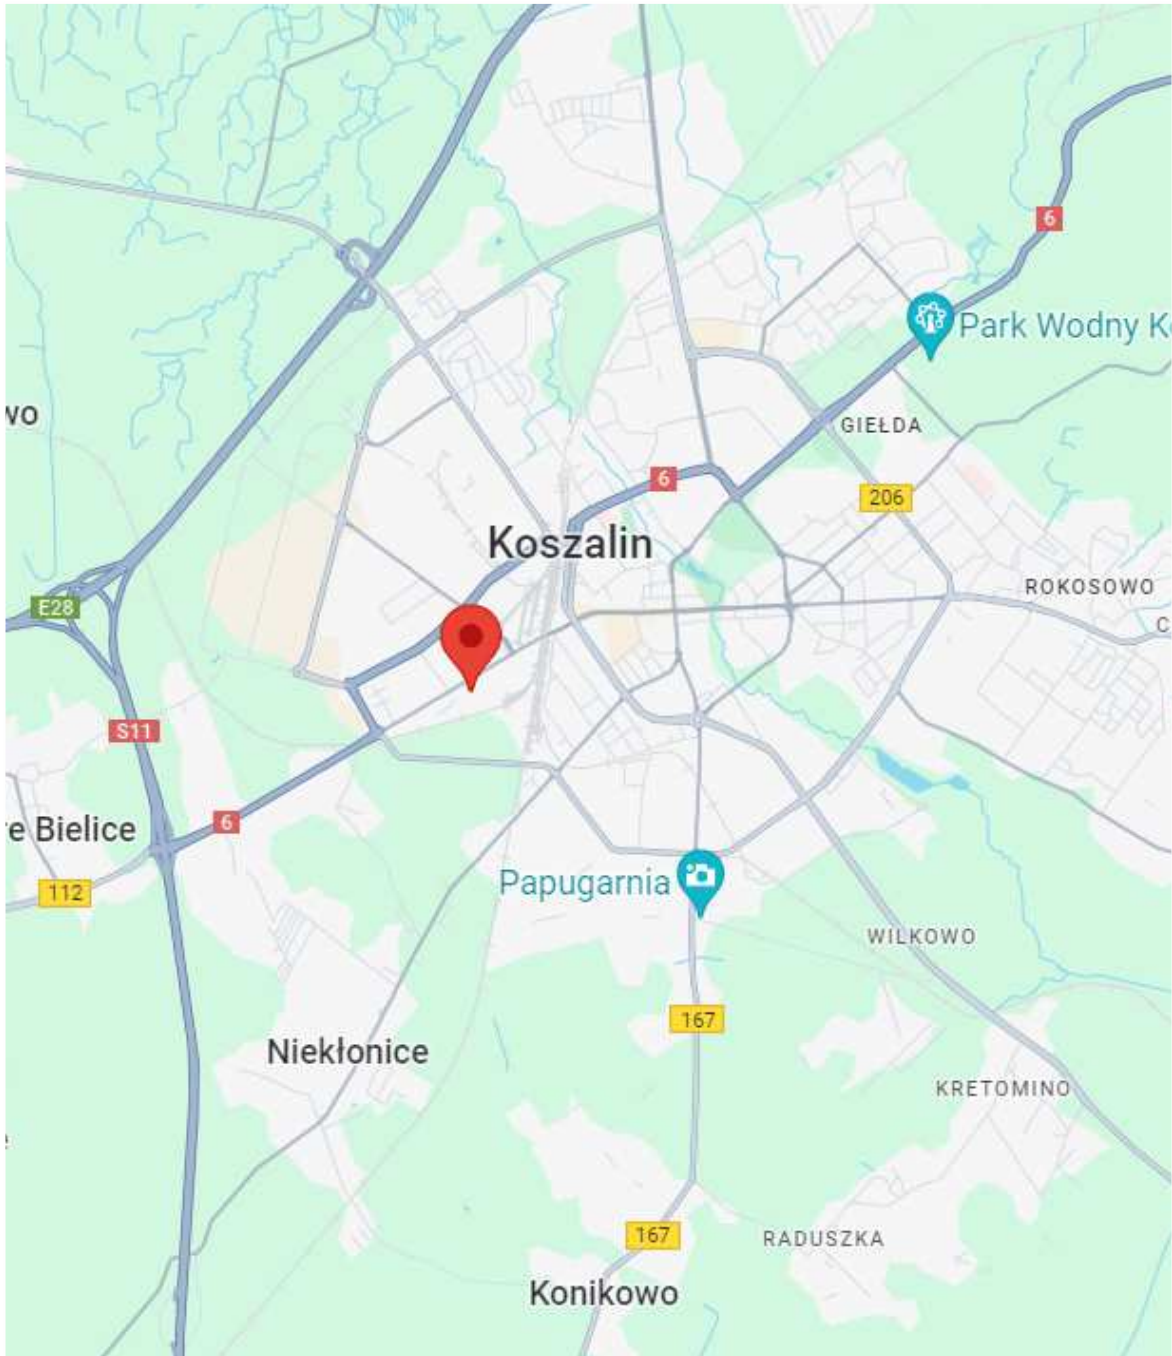

| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 32005 (42005N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA25 Lokalizacja instalacji |
|----------------|--|



| | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 2 | <p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA25 (42005N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p> |
| Legenda: | <p style="text-align: center;"> X Brak dostępu X Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> |



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
32005 (42005N!) GKO_KOSZALIN_SZCZECINSKA25

Dokumentacja fotograficzna